


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
GF Herlev-Marielund

-

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 7

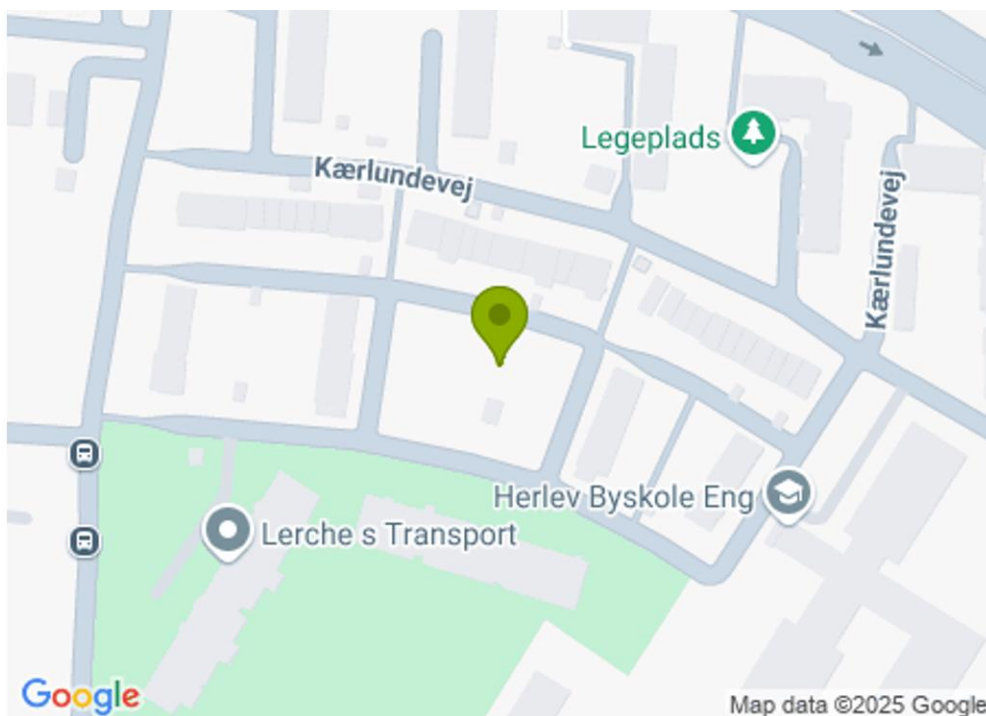

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Martin Træsborg Jensen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 079 fra DNV

Inspektionsdato: jul. 02, 2025

Rapportnr.: MTJ3573
Ordrenummer: 00005977

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval. DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.
RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dag/ugentligt el. eft. behov.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	GF Herlev-Marielund	Kundenr.	34384355
Adresse	c/o Kenneth Sørensen Kærlundevej 5	Kontaktperson	Susan Baerens
Forstad/by		Kontakttilf.	24676947
Postnr./By	2730 / Herlev	E-mail	herlev.marielund@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statistiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Martin Træsborg Jensen

Oversigt over beliggenhed

GF Herlev-Marielund (34384355)		Adresse: Engskolevej 14L, Herlev. 2730			Side 3
Kontaktperson: Susan Baerens		E-mail: herlev.marielund@gmail.com		Telefon: 24676947	
Risikovurdering	4	10	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: GF Herlev-Marielund (34384355)

Adresse: Engskolevej 14L, Herlev. 2730

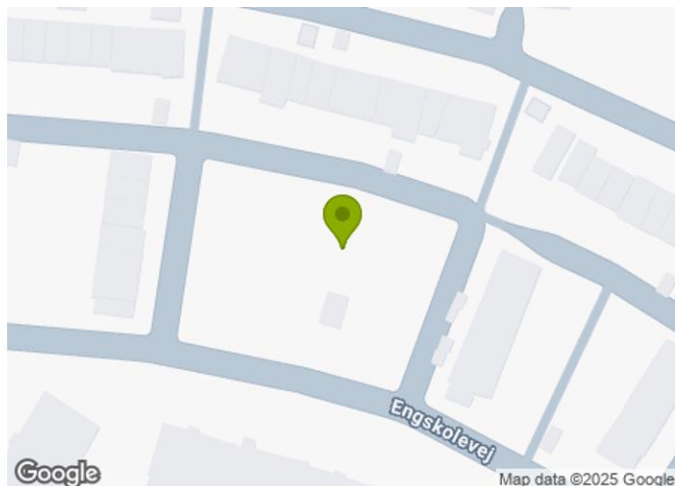

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem med rutsjebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
Producent: Nature-Play ApS

Åbne
anmærkninger: 7



Navn: Gyngestativ 2
Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Nature-Play ApS

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Rutsjebane
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3d - Tilslutningsrutsjebane
Producent: R&T Stainless AS

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Sandkasse med legehuse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Åbne
anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Nature-Play ApS

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Kolbøttestativ
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Balanceforløb
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
 Producent: Nature-Play ApS

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legesystem med rutsjebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - GF Herlev-Marielund


Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabsnr.: 34384355.5
 Producent: Nature-Play ApS
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.470 mm
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende forfald i tagpladerne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge sider af begge viste opgange ved stolperne og ude i siderne. Det ser ud som om af en af stolperne tidligere er blevet fuget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

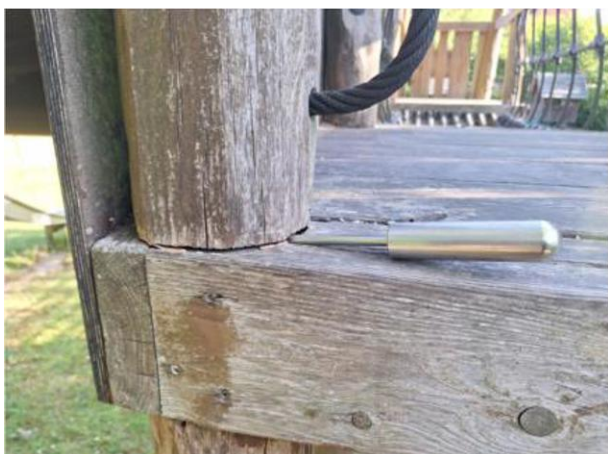

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende forfald I viste trin og bræt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Ophængene trænger til at blive efterspændt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

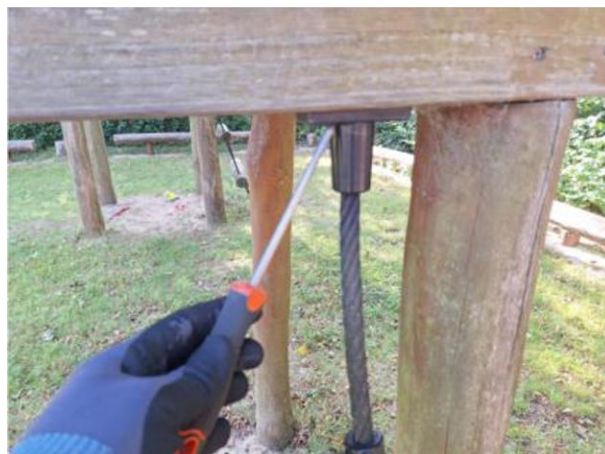


Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabets kanter er ikke forskriftsmæssigt afrundet. Hjørner, kanter og udstikkende dele i det rum, som brugeren optager, skal afrundes, hvis de stikker mere end 8 mm frem og ikke er afskærmet af tilgrænsende områder, der er højst 25 mm fra enden af den udstikkende del. Afrundingens minimumradius skal være 3 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Nye brædder skal afrundes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning


Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

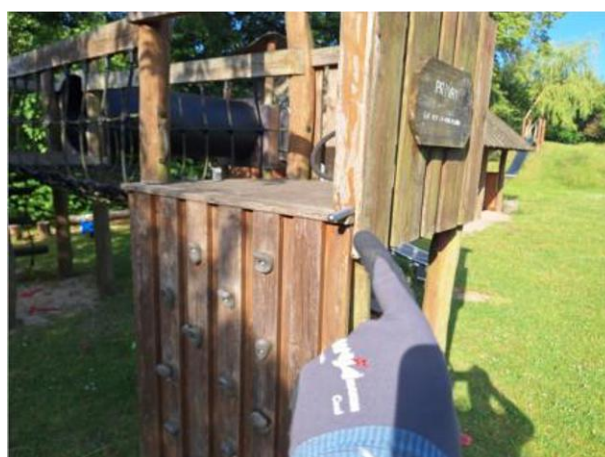

Anmærkning

Beskrivelse	Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medfører risiko for at grænseværdien overstiges. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

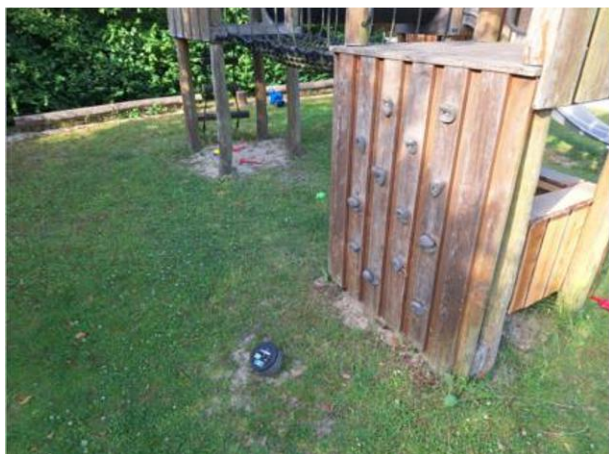

Redskab - Gyngestativ 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1) Beliggenhed - GF Herlev-Marielund

Navn: Gyngestativ 2
 Producent: Nature-Play ApS
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.470 mm
 Småbørn
 Store børn




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er forhindringer i frirummet ved redskabet, som ikke må være der. Frirummet defineres, som en serie af cylindriske rum, som en bruger optager når denne er i færd med at foretage en bevægelse påført af redskabet. For siddende brugere er der tale om en cylinder med en radius på 1000mm, og en højde på 1500mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum samt Tabel 3 EN1176 Del 1 Pkt. 3.5 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Gyngens udstrækning af fald og stødområde er 128 cm i bredden og 312 cm i hver retning målt fra centrum. Her bør træet beskæres.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning


Beskrivelse	Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medføre risiko for at grænseværdien overstiges. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

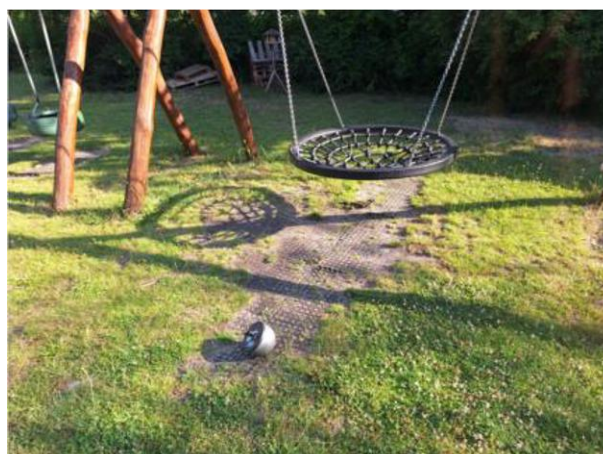

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Måtten stikker ud. Bør fastgøres så man ikke snubler i den.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Overliggeren bør efterspændes i viste side.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

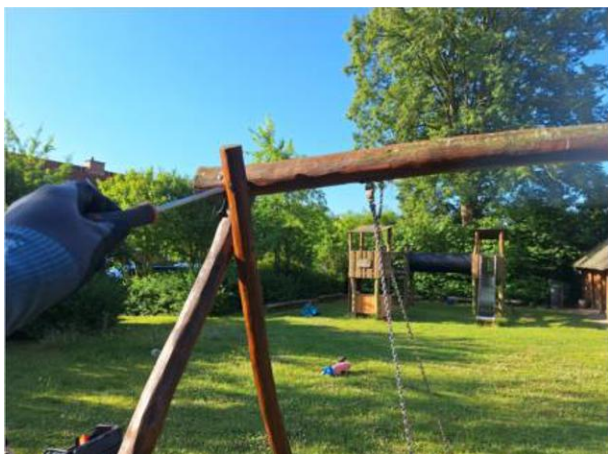

Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3d - Tilslutningsrutsjebane
Beliggenhed - GF Herlev-Marielund


Navn: Rutsjebane
 Producent: R&T Stainless AS
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 820 mm
 Småbørn
 Store børn

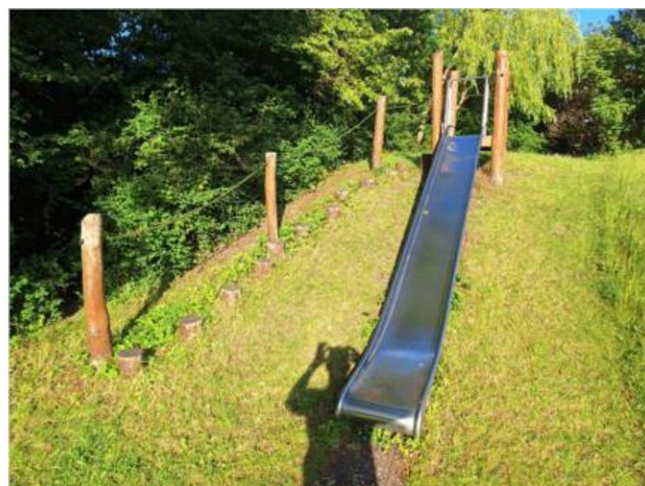

Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav


Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende forfald i nogle af stubbene.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

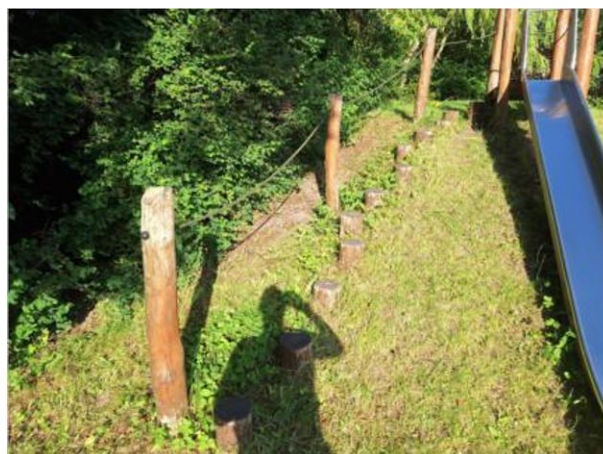

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Vindridser som denne bør lukkes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i viste bræt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

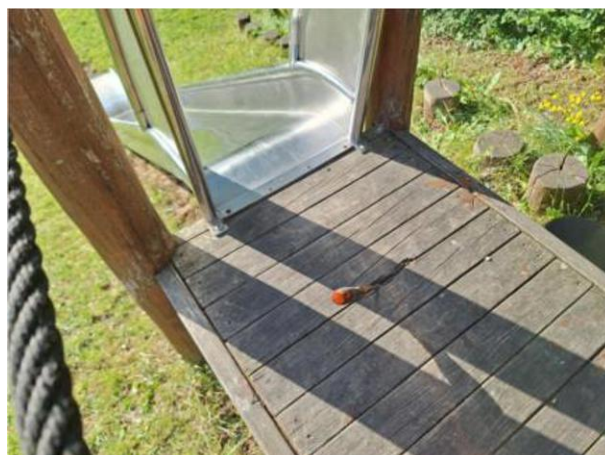


Redskab - Sandkasse med legehuse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse Beliggenhed - GF Herlev-Marielund

Navn: Sandkasse med legehuse

Materiale: Træ

Småbørn

Store børn

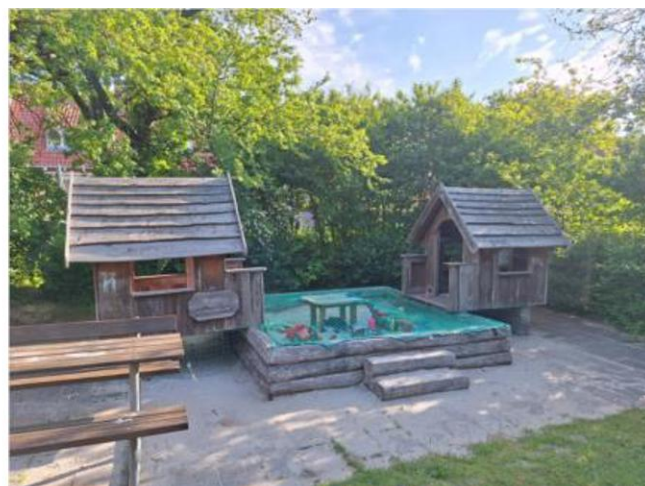

Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Kontrolmåling af faldunderlaget har vist at det er for hårdt. HIC må ikke overstige 1000, og MaxG må ikke overstige 200. Der skal være støddæmpende faldunderlag under legeredskaber og redskabsdele der har fri faldhøjde på mere end 600mm. Faldunderlagets udstrækning skal her være minimum 150cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	Legehusene er hævet så meget fra terræn, at hvis der opstod et fald fra vinduerne ville brugeren lande på fliserne fra en højde af 95 cm. Vinduerne er placeret ca 47 cm over gulvhøjde inde i husene så det er en risiko for et fald. På baggrund af dette er denne afvigelse taget med og der skal være støddæmpende underlag i en udstrækning af 150 cm hele vejen rundt. Alternativt kan vinduerne blokeres således at der ikke er åbninger større end 8,9 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i flere af brædderne på tagene.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngestativ/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - GF Herlev-Marielund

Navn: Gyngestativ 1
 Producent: Nature-Play ApS
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.450 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der er brud på dækket. Der er risiko for udstikkende ståltråd. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er revnedannelser i viste dæk.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Beskrivelse	Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medfører risiko for at grænseværdien overstiges. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Kolbøttestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ Beliggenhed - GF Herlev-Marielund

Navn: Kolbøttestativ
 Redskabsnr.: 34384355.4
 Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 920 mm
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet står skævt i terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der er brud på redskabets overfladebehandling. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold og nymaling af overflader. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Balanceforløb, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j -
Balanceredskab
Beliggenhed - GF Herlev-Marielund**

Navn: Balanceforløb
Redskabsnr.: 34384355.6
Producent: Nature-Play ApS
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 400 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5